

Tab. 7.

Typ motoru	Zapojení	Rychlosť chvění $v_{max}$ [mm s <sup>-1</sup> ]			Akustický tlak $L_{A1}$ (A) [dB]	Výkon [W]
		$x_1$	$x_2$	$y$		
3AP 63-2	3 fáz.	0,3—0,5	0,7—1,4	0,45—0,65	64,3	250
	1 fáz.	0,48—0,88	0,4—1,4	0,45—0,75	63	180
3AP 63-4	3 fáz.	0,8	1,—	0,6	55	180
	1 fáz.	0,9	1,—	0,6	55,4	120
3AP 71-2	3 fáz.	0,3—0,9	0,35—1	0,27	60,2	550
	1 fáz.	0,6—1,3	0,7—1,5	0,42	64,2	370
3AP 71-4	3 fáz.	0,8	1,—	0,6	53,7	370
	1 fáz.	1,1	1,3	0,8	53,4	250
3AP 80-2	3 fáz.	0,6	0,5	0,4	63,6	1100
	1 fáz.	2,4	1,1	0,4	64,5	750
3AP 80-4s	3 fáz.	0,7	1,3—2,3	0,7	58,7	550
	1 fáz.	1,1	2,1—3,—	0,7—1,2	60,6	370
3AP 90S-2	3 fáz.	0,5—1,2	0,5—1,4	0,8	69,5	1500
	1 fáz.	0,6—1,5	0,7—1,7	0,7—1,—	70,1	1100

poměrně značného rozsahu měření, což je v daném případě plně využito.

Pro úplnost je nutné se ještě zmínit o vlivu nesouměrnosti proudové soustavy vinutí motoru na chvění a akustický tlak (hlukost). Na několika typech motorů, které lze považovat za představitelé celé typové řady 3AP, byla provedena měření chvění i akustického tlaku podle ČSN 35 0019. Měření bylo provedeno na motorech zapojených trojfázově i jednofázově, takže vliv nesouměrnosti proudové soustavy je na první pohled patrný. Výsledky měření jsou přehledně uspořádány v tab. 7.

Chvění strojů bylo měřeno vibrometrem VP 102 (NDR), akustický tlak byl měřen hlukoměrem Brüel Kjaer, typ 2203 (Dánsko). K hodnotám uvedeným v tabulce je třeba dodat, že vzájemné srovnání chvění i hluknosti v trojfázovém a jednofázovém zapojení je v tomto případě zkresleno v neprospech jednofázového zapojení, poněvadž měření se provádí při chodu naprázdno, přičemž měřený stroj je uložen na pružné podložce (ČSN 35 0019). Při chodu naprázdno v jednofázovém zapojení je proudová soustava vinutí maximálně nesouměrná, což velmi nepříznivě ovlivňuje velikost chvění i akustického tlaku. Za provozních podmínek, tj. při jmenovitém nebo alespoň částečně zatíženém stavu motoru dochází k částečnému vyrovnaní proudové soustavy vinutí (dochází k vyrovnaní napětí  $U_1$ ,  $U_2$  a  $U_3$ ) a tím i ke zmenšení chvění a hlučnosti.


Jak jsme se již zmínili zpočátku, mají motorky s motorem s trvale připojeným kondenzátorem poměrně malý poměrný záběrný moment ( $M_2/M_1$ ) — viz tab. 3. Je to blavý důvod jejich omezeného použití. Známa však možnost, jak tu to omezující vlastnost odstranit a získat tak jednofázový motor pro obecnější použití při zachování velmi dobrých energetických parametrů. Lze toho dosáhnout kombinací vlastností motoru s trvale připojeným kondenzátorem a motoru s kapacitní rozbalovou pomocnou fází. Běhové vlastnosti zůstávají zachovány, záběrný moment se však zvětší v průměru asi čtyřnásobně. Schéma takového zapojení je na obr. 9a (smysl otáčení vlevo) a 9b (smysl otáčení vpravo). Jak je však ze schématu patrné, je třeba rozbalový kondenzátor po rozbalu motoru odpojit. Odpojení se děje po dosažení asi 75 % synchronních otáček motoru některým z těchto způsobů:

a) samočinně, pomocí odstředivého odpojovače, který však musí být konstrukční součástí motoru,

b) ručně, pomocí spínače umístěného vně motoru, kombinovaného popř. s vypínačem motoru, jak to např. používá Elektro-Praga Hlinsko u kuchyňských strojků (robotů).

c) pomocí proudového relé umístěného rovněž vně motoru. Jsou to např. proudová relé MIHA, kterými vybavuje MLR své jednofázové elektromotory s rozbalovou kapacitní pomocnou fazou.

Poněvadž způsob odpinání pomocné fáze pomocí proudového relé je u nás méně známý, uvádíme na obr. 11 jeho schéma a připojení k vinutí motorku. Proud ze svorky L projde cívkou elektromagnetu na svorku K a dále obvodem vinutí motoru na svorku M. Tím dojde k přitažení kotvy magnetu a k zapnutí kontaktů k<sub>1</sub> a k<sub>2</sub>, přes které se uzavře obvod rozbalového kondenzátoru C<sub>R</sub>. Záběrný proud procházející obvodem se po rozbalu motoru zmenší a kotva magnetu se vlivem napínací pružiny vrátí do původní polohy, rozpojí kontakty k<sub>1</sub>—k<sub>2</sub> a odpojí rozbalový kondenzátor. Pokud by z určitých důvodů (závada, popř. spatná

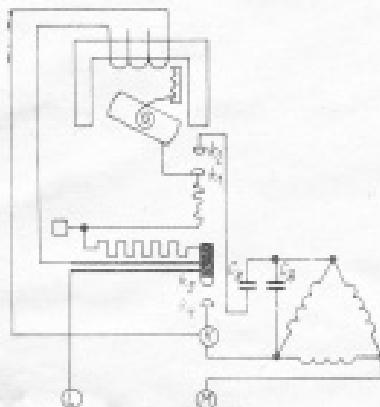

Obr. 11. Proudové rela sloužící k odpojování rozbalového kondenzátoru.

volba proudové spínací hodnoty relé) nedošlo k odpojení rozbalového kondenzátoru, zareaguje tepelná ochrana s dvojkovem, která pomocí kontaktů k<sub>3</sub>—k<sub>4</sub> provede přímé spojení svorky L se svorkou K, čímž se vinutí elektromagnetu vyfádí a rozpojí se obvod C<sub>R</sub>, aby nedošlo k jeho havárii. Touto tepelnou ochranou jsou vybavena jen některá provedená relé.

Na obr. 12 jsou uvedeny momentové charakteristiky  $M=I/R$  představitelů trojfázové řady motor-